

Rapor Özeti

ALTIN PAKET

BAĞIMSIZ / TARAFSIZ / GÜVENİLİR EKSPERTİZ



34 KLM 482

VOLKSWAGEN PASSAT 1.6 TDI COMFORTLINE

2018 · Dizel · DSG / Çift Kavrama
148.350 km Şasi WVWZZZ3CZJE104782



ONLINE RAPOR

BAYİ & İŞLEM

BAYİ	EDS Oto Ekspertiz 4. Levent
TELEFON	0212 269 69 33 / 0532 155 73 53
ADRES	Huzur Mahallesi K. Atatürk Caddesi No:8 4. Levent - Sarıyer / İST
RAPOR NO	26EDS000102
TARİH	04.07.2026 06:13
EKSPER	Sistem Yöneticisi

TARAFLAR & ÜCRET

ALICI	Mehmet Yılmaz TC 12345678901
ALICI TEL	0532 456 78 90
SATICI	Ayşe Demir TC 98765432109
SATICI TEL	0555 123 45 67
PAKET	Altın Paket
ÜCRET	5.500 TL · Kredi Kartı

GENEL DEĞERLENDİRME

Araç genel olarak bakımlı; yaş ve kilometreye bağlı olağan yıpranmalar mevcut. Sol ön bölgede lokal boya işlemi tespit edilmiştir, şasi ana yapısında hasar yoktur; ön panel ve ön tampon demiri değişmiştir. Ön fren balataları ve diskler yakın zamanda değişim gerektirebilir.

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1. Oto ekspertiz hizmeti; önceden belirlenmiş kontrol noktalarının, sökme/takma işlemi yapılmadan, gözle görülen ve/veya test cihazlarının rapor ettiği bozuk veya kusurlu parçaların tespiti, yorumlanması ve bilgilendirilmesi işini kapsar.
2. İkinci el araç ekspertizi, aracın hiçbir parçası sökülmeden çıplak gözle yapılır; ekspertiz merkezi, ancak söküm ile tespit edilebilecek hasarlardan sorumlu değildir.
3. Verilen raporda bazı kontrol noktalarının iyi veya sorunsuz görünmesi, ileride arıza veya problem çıkarmayacağı anlamına gelmez. Sonradan yapılan tadilat ve orijinal olmayan parçalardan kaynaklanabilecek durumlardan firmamız sorumlu tutulamaz.

4. Rapor, aracın yalnızca kontrol edildiği gün ve saatteki durumunu belirtir; sonraki tarihlerde oluşabilecek hasar ve arızalardan firmamız sorumlu değildir.
5. Verilen tüm ölçüm ve tespitler, aracın o anki kilometresi ve tarihi için geçerlidir. Raporda yer alan km bilgisi panodan okunmuştur; pano yanıltıcı ise eksik veya hatalı tespitlerden sorumluluk kabul edilmez.
6. Firmamız, satıcı veya üçüncü şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların tespit edilememesinden sorumlu tutulamaz. Bu rapor bilgi amaçlı bir belgedir ve garanti yerine geçmez.

ALICI

Mehmet Yılmaz

0532 456 78 90

TC 12345678901

SATICI

Ayşe Demir

0555 123 45 67

TC 98765432109


KAŞE / ONAY

Sistem Yöneticisi

Ekspertiz Yapan

Kaporta - Boya

15 KONTROL

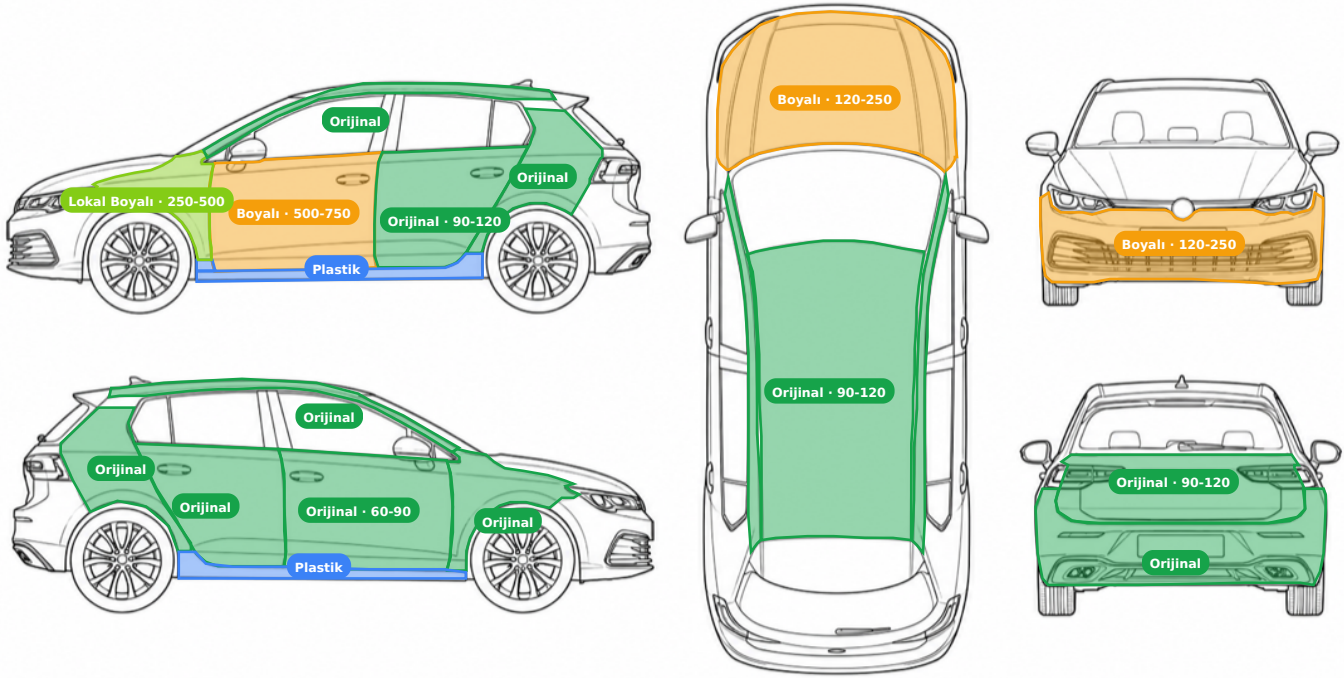

1	90-120 µm Tavan	Orijinal	2	120-250 µm Ön Kaput	Boyalı
3	90-120 µm Arka Bagaj Kapağı	Orijinal	4	250-500 µm Sol Ön Çamurluk <i>Boyasız göçük düzeltme sonrası lokal rötuş mevcut</i>	Lokal Boyalı
5	500-750 µm Sol Ön Kapı <i>Kapı komple boyalı, iççilik temiz</i>	Boyalı	6	90-120 µm Sol Arka Kapı	Orijinal
7	Sol Arka Çamurluk	Orijinal	8	Sol Marşbiyel	Plastik
9	Sağ Ön Çamurluk	Orijinal	10	60-90 µm Sağ Ön Kapı	Orijinal
11	Sağ Arka Kapı	Orijinal	12	Sağ Arka Çamurluk	Orijinal
13	Sağ Marşbiyel	Plastik	14	120-250 µm Ön Tampon <i>Park sürtmesi kaynaklı boyanmış</i>	Boyalı
15	Arka Tampon	Orijinal			

EKSPERİN NOTU

Sol ön bölgede lokal boya işlemi mevcut; değişen dış panel yoktur. Araç genelinde kullanıma bağlı mikro çizikler bulunmaktadır.

KONTROL NOKTASI FOTOĞRAFLARI

4 GÖRSEL

Kaporta - Boya



Kaporta - Boya



Kaporta - Boya




Kaporta - Boya



Şasi / İç Aksam

24 KONTROL

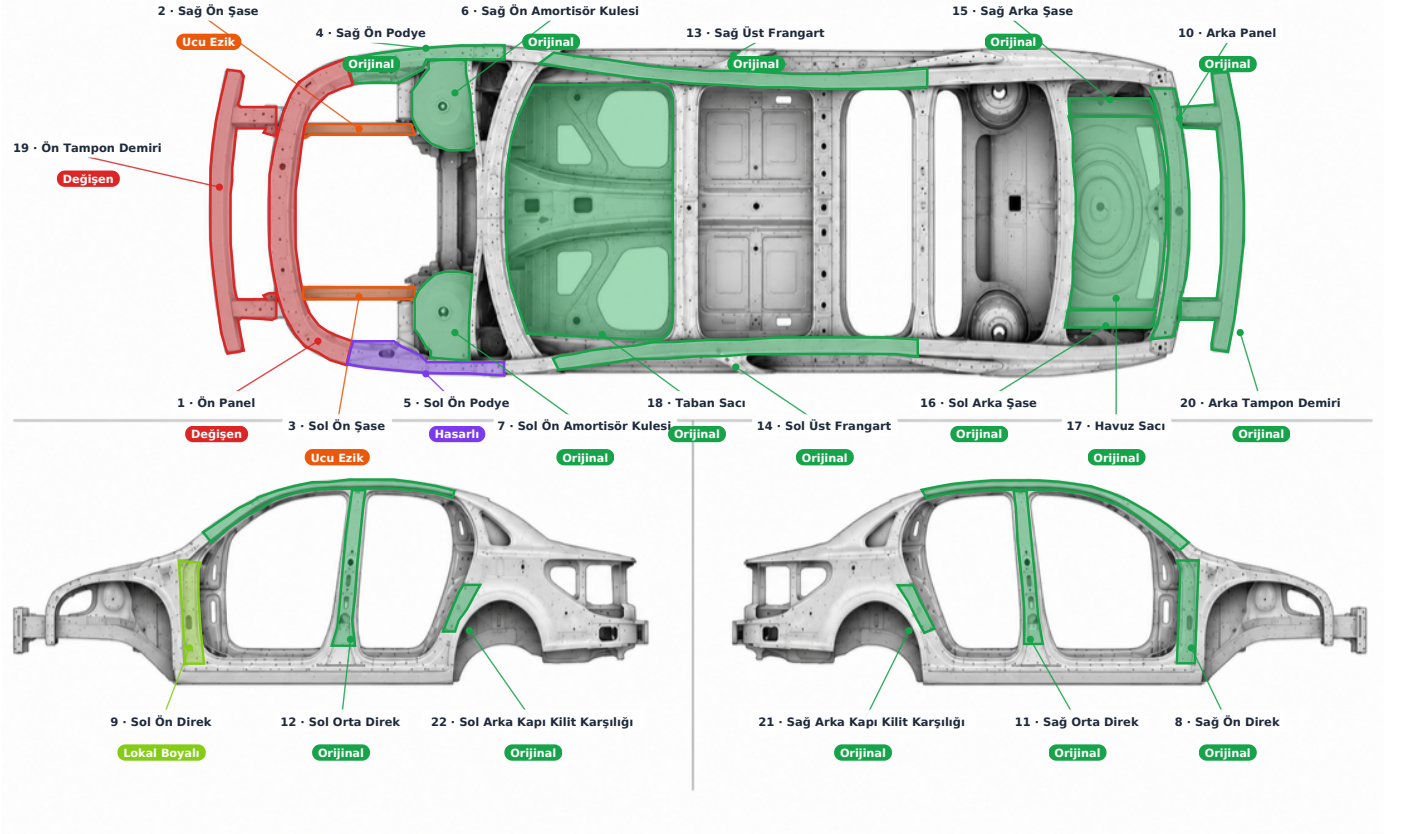

1	Ön Panel	Değişen	2	Sağ Ön Şase	Ucu Ezik
3	Sol Ön Şase	Ucu Ezik	4	Sağ Ön Podye	Orijinal
	Şasi ezik ve eğri; hasar ve işlem mevcut				
5	Sol Ön Podye	Hasarlı	6	Sağ Ön Amortisör Kulesi	Orijinal
7	Sol Ön Amortisör Kulesi	Orijinal	8	Sağ Ön Direk	Orijinal
9	Sol Ön Direk	Lokal Boyalı	10	Arka Panel	Orijinal
11	Sağ Orta Direk	Orijinal	12	Sol Orta Direk	Orijinal
13	Sağ Üst Frangart	Orijinal	14	Sol Üst Frangart	Orijinal
15	Sağ Arka Şase	Orijinal	16	Sol Arka Şase	Orijinal
17	Havuz Sacı	Orijinal	18	Taban Sacı	Orijinal
				Sürtme izi mevcut	
19	Ön Tampon Demiri	Değişen	20	Arka Tampon Demiri	Orijinal
21	Sağ Arka Kapı Kilit Karşılığı	Orijinal	22	Sol Arka Kapı Kilit Karşılığı	Orijinal
23	Ağır İşlem Mevcut mu?	Hayır	24	Ağır Hasar Kaydı Mevcut mu?	Hayır

EKSPERİN NOTU

Ön panel ve ön tampon demiri değişmiş; sol/sağ ön şase uçları ezik. Orta ve arka bölüm şasi orijinaldir.

Motor Mekanik

46 KONTROL

1	Akü Kontrolü <i>Akü sağlığı %68 — takip önerilir</i>	Orta	2	Antifiriz	İyi
3	Ateşleme Sistemi	İyi	4	Debriyaj Kontrolü	İyi
5	Direksiyon Boruları Kaçağı	İyi	6	Direksiyon Kutusu	İyi
7	Direksiyon Yağ Sızdırmazlık	İyi	8	Direksiyon Pompası	İyi
9	Direksiyon Sistemi	İyi	10	Duman Atma Kontrolleri	İyi
11	Enjektör Kontrolleri	İyi	12	Far Ayakları Sağ	İyi
13	Far Ayakları Sol	İyi	14	Filtre Kontrolleri	İyi
15	Fren Hidrolik Kontrolleri	İyi	16	Fren Hidrolik Yağ Seviyesi	Orta
17	Hava Filtre Kabini	İyi	18	Hidrolik Yağ Depo Kapağı	İyi
19	Kaput Fitili	İyi	20	Kayış Seti ve Gergi Bilyeler <i>Triger seti değişim kilometresi yaklaşmış</i>	Bakım Önerilir
21	Klima Boruları	İyi	22	Klima Kompresörü Durumu	İyi
23	Kule Takozları	İyi	24	Motor Elektrik Tesisatı	İyi
25	Motor Isı ve Ses İzolasyon	İyi	26	Motor Kontrolü	İyi
27	Motor Koruyucu Kapağı	İyi	28	Motor Plastik Aksamı	İyi
29	Motor Yağ Kapağı Kontrolü	İyi	30	Motor Yağ Seviyesi	Orta
31	Motor Yağ Sızdırmazlık Üst <i>Külbütör kapak contasında hafif terleme</i>	Terletme	32	Radyatör Kontrolü	İyi
33	Silecek Suyu Depo Kapağı	İyi	34	Soğutma Fanları	İyi
35	Soğutma Suyu Hortumları	İyi	36	Turbo Hortumları Yağ Kaçağı	İyi
37	Turbo İntercooler Yağ Kaçağı	İyi	38	Turbo Kontrolü	İyi
39	Turbo Radyatörü	İyi	40	Üfleme Kontrolleri	İyi
41	Yağ Çubuğu Kontrolü	İyi	42	Yağ Yakma Kontrolü	İyi
43	Yağ Filtresi	İyi	44	Yakıt Filtresi	İyi
45	Yakıt Sistemi Sızdırmazlık	İyi	46	Yedek Su Depo Kapağı	İyi

EKSPERİN NOTU

Motor çalışması düzenli; üst bölgede hafif terleme dışında kaçak yoktur. Triger seti bakımı yaklaşan kilometrede önerilir.

Mekanik Alt Kontroller

46 KONTROL

1	Aks Keçesi Sağ	İyi	2	Aks Keçesi Sol	İyi
3	Aks Kontrolleri	İyi	4	Aks Körükleri	İyi
5	Alt Muhafazalar	İyi	6	Amortisör Sağ Arka	İyi
7	Amortisör Sol Arka	İyi	8	Amortisör Sağ Ön	İyi
9	Amortisör Sol Ön Hafif terleme mevcut, akıntı yok	Terletme	10	Çeki Demir Bağlantı	İyi
11	Çürüme - Paslanma	İyi	12	Davlumbaz Sağ Arka	İyi
13	Davlumbaz Sol Arka	İyi	14	Davlumbaz Sağ Ön	İyi
15	Davlumbaz Sol Ön	İyi	16	Difransiyel	İyi
17	Direksiyon Kutusu	İyi	18	Egzoz Kulakları	İyi
19	Egzoz Sistemi Orta susturucuda yüzeysel paslanma	Orta	20	El Fren Halatları	İyi
21	Fren Diskleri Ön	Aşınmış	22	Fren Diskleri Arka	İyi
23	Fren Balataları Ön Yaklaşık %30 ömür kalmış	Aşınmış	24	Fren Balataları Arka	İyi
25	Fren Hidrolik Boruları	İyi	26	Klima Kompresör Kontrolü	İyi
27	Krank Keçesi Yağ Kaçağı	İyi	28	Motor Karteri Yağ Kaçağı	İyi
29	Motor Kulakları	İyi	30	Motor ve Şanzuman Takoz	İyi
31	Motor Yağ Sızdırmazlık Alt	İyi	32	Ön Takım Boşluk Kontrolü	İyi
33	Ön Takım Kontrolleri	İyi	34	Ön Taşıyıcı Panel	İyi
35	Plastik Aksam	İyi	36	Rot Ayar Durumu	İyi
37	Rot Kolu ve Rot Başı Rot balans ayarı tavsiye edilir	Bakım Önerilir	38	Stepne	İyi
39	Şaft Kontrolü	İyi	40	Şanzuman Kulakları	İyi
41	Şanzuman Yağ Sızdırmazlık	İyi	42	Traves	İyi
43	Yağ Soğutucusu Kontrolü	İyi	44	Yakıt Deposu	İyi
45	Yakıt Hortumları	İyi	46	Yaylar - Helezonlar	İyi

EKSPERİN NOTU

Ön fren balata ve diskleri aşınmış, yakın zamanda değişim önerilir. Ön düzen kontrolü ve rot balans ayarı tavsiye edilir.

İç ve Dış Donanım

33 KONTROL

1	İç Aydınlatmalar	Çalışıyor	2	Dikiz Aynası	Çalışıyor
3	Ön ve Arka Emniyet Kemerleri Kontrol	Çalışıyor	4	Güneşlikler Kontrol	Çalışıyor
5	Torpedo Genel Durum	Çalışıyor	6	Direksiyon Simidi Kontrol	Çalışıyor
7	Ön Arka Döşemeler Sürücü koltuğu yan destekte yıpranma	Yırtık / Yıpranmış	8	Cam Kumandası Kontrol	Çalışıyor
9	Klima Kontrol	Çalışıyor	10	Gösterge Paneli Kontrol	Çizik
11	Radyo	Çalışıyor	12	Navigasyon Kontrol	Çalışıyor
13	Ön/Arka Kapı Kolları ve Döşemesi	Çalışıyor	14	Koltuk Isıtma	Çalışıyor
15	Elektrikli Koltuk	Çalışıyor	16	Elektrikli Ayna	Çalışıyor
17	Pedallar	Çalışıyor	18	Kapı Fitilleri	Çalışıyor
19	Göğüs / Orta Konsol Kontrol	Çalışıyor	20	Korna	Çalışıyor
21	Farlar	Çalışıyor	22	Far Yıkama	Orijinalinde Yok
23	Ön - Arka Sisler	Çalışıyor	24	Sinyaller Ve Dörtlü İkaz	Çalışıyor
25	Ön Silecekler	Çalışıyor	26	Arka Silecek	Çalışıyor
27	Sunroof Veya Cam Tavan	Orijinalinde Yok	28	Camlar	Çalışıyor
29	Arka Stoplar	Çalışıyor	30	Stepne	Çalışıyor
31	Cam / Kapı Fitili	Çalışıyor	32	Lastik (Ön) Durum - Tarih 2024 üretim, %60 dış	Çalışıyor
33	Lastik (Arka) Durum - Tarih 2024 üretim, %70 dış	Çalışıyor			

EKSPERİN NOTU

İç donanım genel olarak temiz ve çalışır durumda; kullanıma bağlı yıpranmalar mevcuttur.

Arıza Tespit (OBD)

ELEKTRONİK BİRİM TARAMASI

SORUNSUZ

7

ARIZA

2

DİĞER

0

9 elektronik birim tarandı. 2 birimde aktif arıza kodu tespit edildi.

AKTİF ARIZA KODLARI

Motor Elektroniği Kayıt — Arıza kodu var · P0401 — EGR akış yetersizliği (geçmiş kayıt)

ARIZA

Multi Medya Kayıt — Arıza kodu var · U0155 — gösterge paneli iletişim hatası

ARIZA

SORUNSUZ BİRİMLER

Hava Yastığı Kayıt	Arıza kodu yok	Fren Sistemleri Kayıt	Arıza kodu yok
Otomatik Şanzıman Elektroniği	Arıza kodu yok	Direksiyon Kumanda Elektroniği	Arıza kodu yok
Gösterge Panel Elektronikleri	Arıza kodu yok	Dijital Klima Elektroniği Kayıt	Arıza kodu yok
Merkezi Elektronik Kayıt	Arıza kodu yok		

EKSPERİN NOTU

Geçmiş EGR kaydı silinip yeniden tarama yapılması, hatanın tekrarı hâlinde EGR valfinin kontrolü önerilir.

Airbag Testi

12 KONTROL

1	Direksiyon Airbag	Orijinal	2	Sağ Torpido Airbag	Orijinal
3	Sol Diz Airbag	Orijinalinde Yok	4	Sol Perde Airbag	Orijinal
5	Sağ Perde Airbag	Orijinal	6	Sağ Ön Koltuk Airbag	Kontrol Edilemedi Döşeme söküm gerektirdiğinden kontrol edilemedi
7	Sol Ön Koltuk Airbag	Orijinal	8	Sağ Ön Kapı Airbag	Orijinal
9	Sol Ön Kapı Airbag	Orijinal	10	Sağ Ön Emniyet Kemerı Fişegi	Orijinal
11	Sol Ön Emniyet Kemerı Fişegi	Orijinal	12	Kaput Fişegi	Orijinalinde Yok

EKSPERİN NOTU

Airbag sistemi orijinaldir; herhangi bir işlem tespit edilmemiştir.

Test Hattı Kontrolleri

SÜSPANSİYON · FREN · YANAL KAYMA

DINAMOMETRE TESTİ (DYNO)

FABRIKA VERİSİ (HP)

120

ORAN

%93

ÖLÇÜM (HP)

112

SÜSPANSİYON TEST SONUÇLARI (TUTUNMA)

SOL ÖN

%76

ÇOK İYİ

SAĞ ÖN

%74

ÇOK İYİ

SOL ARKA

%70

ÇOK İYİ

SAĞ ARKA

%71

ÇOK İYİ

MAX DENGİ FARKI

%2 · DENGELİ

FREN TEST SONUÇLARI

	SOL [KN]	SAĞ [KN]	SAPMA	SONUÇ
Ön Fren	2,8	2,6	%7	GEÇTİ
Arka Fren	1,6	1,5	%6	GEÇTİ
El Freni	1,3	1,4	%7	GEÇTİ

Sapma %0-30 arası geçer, %31 ve üzeri kalır.

YANAL KAYMA TEST SONUCU

ÖN DÜZEN

-1 m/km

ARKA DÜZEN

2 m/km

Conta Kaçak Testi

CO/HC KAÇAK ÖLÇÜMÜ

TEST SONUCU

Kaçak Yok**NEGATİF — KAÇAK YOK**

CO/HC ölçümünde kaçak tespit edilmedi; soğutma sistemi basınç değerleri normal.



CIHAZ ÇIKTISI / TESPİT FOTOĞRAFI

TEST SONUÇLARININ SAĞLIKLI DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN HUSUSLAR

Conta yanık testi **pozitif** sonuç vermişse aşağıdaki durumların kontrolü, doğru tanı için kritiktir. Pozitif bir test her zaman silindir kapağı veya conta arızası anlamına gelmez; aşağıdaki ön kontroller yapılmadan onarım kararı verilmesi tavsiye edilmez.

- 1. Önceki tamirat geçmişi.** Araç motoru daha önce açılıp tamir görmüşse ve bu işlem sırasında soğutma sıvısı tamamen boşaltılıp antifrizli yeni su konulmamışsa, eski sıvıda çözünmüş hâlde kalan egzoz gazı testi pozitif gösterebilir. Bu durumda radyatör suyu tamamen yenilenip test tekrarlanmalıdır.
- 2. EGR sistemi kontrolü.** Su soğutmalı EGR sistemine sahip araçlarda, silindir kapağı ve conta kontrolünden önce EGR sisteminin sağlamlığı incelenmelidir; EGR kaynaklı kaçak da teste yansiyabilir.
- 3. Tekrar pozitif sonuç.** Yukarıdaki kontroller yapıldıktan sonra test hâlâ pozitif çıkıyorsa, sorun büyük olasılıkla motor yanma odasındadır; silindir kapağı ve contanın açıkça yapılması önerilir.
- 4. Aktif antifriz kaçağı veya oksitlenme.** Soğutma sisteminde aktif kaçak veya oksitlenmiş bölgeler varsa test sağlıklı sonuç vermez; önce bu kaçaklar giderilmelidir.

Bu açıklama, test sonucunun teknik bağlamını kayıt altına almak içindir. Nihai onarım kararı yetkili servis veya usta görüşü alınarak verilmelidir.

Modern Donanım

20 KONTROL

1	180° / 360° Kamera Kontrol	Orijinalinde Yok	2	ADAS Sistemi	Orijinalinde Yok
3	Anahtarsız Giriş	Çalışıyor	4	Araç Takip Sistemi	Çalışıyor
5	Direksiyon Isıtma Kontrol	Çalışıyor	6	Geri Görüş Kamerası	Çalışıyor
7	GPRS Sistem Kontrol	Orijinalinde Yok	8	GSR Kontrol	Çalışıyor
9	İklimlendirme Kontrol	Çalışıyor	10	Kör Nokta Kontrol	Orijinalinde Yok
11	Mesafe Algılama	Çalışıyor	12	Otomatik Park Kontrol	Çalışıyor
13	Otonom Sürüş	Orijinalinde Yok	14	Panoramik Cam Tavan Kontrol	Orijinalinde Yok
15	Park Yardım Asistanı	Çalışıyor	16	Sesli Komut	Orijinalinde Yok
17	Sürücü Uyarı Sistemleri	Çalışıyor	18	Sürücü Yorgunluk Algılama	Orijinalinde Yok
19	Yol Takip Kameraları	Çalışıyor	20	Diğer	Çalışıyor

EKSPERİN NOTU

Araç donanım seviyesi paketine uygundur; listelenen sistemler orijinalinde bulunmamaktadır.

Fotoğraf Galerisi

5 GÖRSEL

Diğer Görüntü



Kaporta - Boya



Kaporta - Boya



Kaporta - Boya



Kaporta - Boya

